(SaP)	Бюллетень технического обслуживания				
ТОУОТА ВЕ-00141Т-ТМЕ Версия 2 4 ноя 2019	Тема: Тоуоta Touch 2 with Go (ММ17) - исправления ПО для МЕU Область применения: Все рынки Модели – Коды моделей: Camry - ASV70, ASV71, AXVA70, GSV70 ; Corolla - MZEH12, NRE210, ZRE210, ZWE211 ; Prius - ZVW50, ZVW55 ; RAV4 - AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54 ;	Электрооборудован ие кузова			

Содержание исправленного варианта

<u>Введение</u>

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация о способе обновления для блока расширения мультимедийной системы (MEU) мультимедийных систем Toyota CY17 Multimedia (MM17) (коммерческое наименование: Toyota Touch 2 with Go). Способ обновления блока управления дисплеем (DCU) см. в соответствующем бюллетене технического обслуживания.

Описание проблемы

Ниже перечислены проблемы, которые могут возникать у клиентов и которые устранены в последующих выпусках ПО (новые версии включают усовершенствования для предыдущих версий).

Выпуск ПО 1530 MEU - последний для всех моделей MM17 Toyota

Перечень устраненных проблем МЕU: блок расширения мультимедийной системы (модуль системы навигации):

- Версия программного обеспечения MEU 1530:
 - Нелогичная информация о движении транспорта (отображение 4,5 млн. км на правой боковой панели)
 - Карта на экране изменяется на "2D Север" из другой ориентации после выключения и повторного включения зажигания.
 - Отсутствуют стационарные камеры контроля скорости в Австрии.
 - Карта отображается неправильно из-за ошибочного алгоритма отрисовки карты.
 - Платная система RDS TMC недоступна.
 - Отображение всплывающих окон с информацией об авариях, когда на текущей дороге аварий нет.
 - 12-вольтовая АКБ разряжается из-за того, что МЕU не переходит в режим ожидания после короткого цикла включения выключения зажигания.
- Версия ПО MEU 1520:
 - Неправильные голосовые указания на маршруте на венгерском языке: блок системы навигации произносит слово "улица" дважды.
 - Неправильная сторона движения в дорожной информации для стран с левосторонним движением.
 - Недостаточно
 - Если для ввода адреса используется функция распознавания голоса, голосовой ввод не распознается. Из-за ошибки, связанной с несоответствием частоты дискретизации.
 - При использовании карты она загружается бесконечно.
 - Курсор системы навигации поворачивается чрезмерно/недостаточно по сравнению с автомобилем из-за неправильной калибровки гироскопа.
- Версия ПО MEU 1512
 - После включения зажигания карте не отображается и водитель видит черный экран. Функции DCU сохраняют полную работоспособность.

Производственное изменение

Внесены следующие изменения:

• Версия ПО МЕU изменена на 1530.

Информация о деталях

Нет необходимости замены деталей. В настоящем бюллетене технического обслуживания приводится информация об обновлении программного обеспечения MEU версией, в которой устранены заявленные ошибки.

Процедура ремонта

Обновление программного обеспечения

1. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Загрузить программное обеспечение

Версия программного обеспечения МЕU: 153

Распакуйте загруженный архив MEU и извлеките содержимое на 1 USB-накопитель.

Основные спецификации/требования к USB-накопителю:

- Обычный USB-носитель версии 2.0
- USB-накопитель должен быть пустым (если нет, выполните "быстрое форматирование FAT32").
- Объем USB-накопителя должен составлять не менее 2 ГБ (например, объем ПО MEU = 1,5 ГБ)

Примечание. Показанная на рисунке версия программного обеспечения может отличаться от последней версии Скопируйте файл .kwi непосредственно в корневой каталог USB-носителя, не меняя его имя.



2. ОБНОВЛЕНИЯ БЛОКА РАСШИРЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (МЕU)

1. Включите зажигание и запустите двигатель автомобиля (или режим готовности на моделях с гибридной системой). Оставить двигатель работать до завершения установки программного обеспечения.

Важно: убедитесь, что автомобиль находится в режиме готовности (Ready), а не ACC/IG. В противном случае существует риск прерывания обновления, так как автомобиль выключается автоматически по истечении некоторого времени.



- 2. Дождитесь полного включения мультимедийной системы, пока отобразится начальный экран.
- 3. Нажмите кнопку "Setup" (настройка), расположенную на боковой панели головного устройства.

Примечание: расположение может отличаться в зависимости от версии устройства. Изображение приведено только для справки.



4. В меню "Setup" (настройка) прокрутите список вниз и выберите "Software Update" (Обновление программного обеспечения).



5. В меню "Software Update" отображается текущее установленное программное обеспечение. Программное обеспечение MEU показано в пункте "Navigation" (система навигации).

Software update	e			
Model ID DCU Model ID MEU	17TDT 17TM1	2EU-DA(2EU-FA(D1 D0	Ð
		Current	New	
Audio		: 1000	-	\approx
Navigation		: 1461	-	
navdb_version		: 2017 v1	-	\approx
Model info.	Hist	ory	Update softw	/are

6. Вставьте USB-носитель в гнездо USB. Файл обновления определится автоматически.

Примечание: расположение может отличаться в зависимости от автомобиля. Изображение приведено только для справки.



7. Отобразится новая версия программного обеспечения MEU. Подтвердите нажатием кнопки "Update software" (Обновление программного обеспечения).

Примечание. Показанная на рисунке версия программного обеспечения может отличаться от последней версии

Software updat	e	2:27	Z	Software updat	e	2:27	2
Model ID DCU Model ID MEU	17TDT2EU-D/ 17TMT2EU-F/	401 400	Ð	Model ID DCU Model ID MEU	17TDT2EU-DA 17TMT2EU-FA	\01 \00	Ĵ
Γ	New software was f	ound.			Curren	t New	
11010	. 1000		\sim	Audio	: 1000		
Navigation	: 1461	1512		Navigation	: 1461	1512	
navdb_version	: 2017	v1 -	\approx	navdb_version	: 2017 \	/1 -	
Model info.	History	Update soft	ware	Model info.	History	Update so	oftware

Будут показаны сведения по обновлению программного обеспечения: выберите "ОК". Следующий экран - "Terms of service" (условия обслуживания): чтобы продолжить, выберите "Agree" (Принимаю).

Details of software update	2:28	Z	Terms of service	2:28
Update for system			This Software is for use by end	J users.
		~		
		\approx		
		OK	Agree	Disagree

Появится всплывающее окно, в котором указан размер обновления. Нажать на кнопку "Yes" (Да), чтобы запустить процесс обновления. Отображается индикатор выполнения. Процесс обновления МЕU продолжается примерно 20 минут.

Примечание: следуйте указаниям на экране.

Terms of service	2:28	Z	Software update	2:28	2
This Software is for use by end u	users.		Installing ne	ew software	
Yes	No	ete ?	Do not turn off the engine, Do not connect or disconne	and keep the media inserted. ect USB devices.	
		\approx	_		
Agree	Disagree				

10. Дождитесь появления экрана подтверждения готовности обновления, соблюдайте меры предосторожности.



11. Выключите зажигание (OFF). Подождить 1 минуту. Включите зажигание (ON).



3. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ПРАВИЛЬНО

Вернитесь в меню "Software Update", чтобы убедиться в установке надлежащего программного обеспечения. Номер новой версии ПО MEU отображается в строке текущей версии программного обеспечения.

Примечание. Показанная на рисунке версия программного обеспечения может отличаться от последней версии

Software update	e	2:47			
Model ID DCU Model ID MEU	17TDT2EU-DA 17TMT2EU-FA	.01 00	Ţ		
	Current	New			
Audio	: 1000	-	\approx		
Navigation	: 1512	-			
navdb_version	: 2017 v	1 –	\approx		
Model info.	History	Update soft	tware		

Гарантийная информация

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Коды гарантийных операций для блока МЕU

Модель	Код модели	Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
Camry	ASV70 ASV71 AXVA70 GSV70	86699	Перепрограммирование	0,2	86840-06040 86840-06041	87	74
RAV4	AXAA52 AXAA54 AXAH52 AXAH54 MXAA52 MXAA54	86699	Перепрограммирование	0,2	86840-0W120 86840-06041	87	74
Corolla	MZEH12 NRE210 ZRE210 ZWE211	86699	Перепрограммирование	0,2	86840-0W120 86840-06041	87	74
Prius	ZW50 ZW55	86699	Перепрограммирование	0,2	86840-0W120 86840-06041	87	74

Примечания

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев ССК (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.